

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

# 高雄市政府消防局 函

地址：80054高雄市前鎮區凱旋四路119號

承辦單位：危險物品管理科

承辦人：邱泊旋

電話：07-8128111-3102

傳真：07-8126912

電子信箱：dfeat114@mail.kscgfd.gov.tw

81358

高雄市左營區安吉街 150號4樓

受文者：中華民國電機技師公會南區辦事處

發文日期：中華民國107年8月29日

發文字號：高市消防危字第10733763300號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：107年8月份內政部危險物品管理法令執法疑義研討會會議紀錄1份(本局單位請至內部資訊系統下載)

主旨：檢送內政部107年8月16日召開「107年8月份內政部危險物品管理法令執法疑義研討會」會議紀錄1份，詳如附件，請查照。

說明：依據內政部107年8月23日內授消字第1070823482號函辦理。

正本：高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會、中華民國電機技師公會南區辦事處、高雄市消防工程器材商業同業公會、高雄市消防設備師公會、高雄市消防設備士公會、中華民國消防設備師(士)協會、中華民國消防設備師公會全國聯合會、社團法人高雄市建築師公會、本局第一救災救護大隊、第二救災救護大隊、第三救災救護大隊、第四救災救護大隊、第五救災救護大隊、第六救災救護大隊

副本：本局危險物品管理科

# 局長陳虹龍

中華民國電機技師公會 (南區辦事處)	收文日期	107.9.3
收文筆數	檔 號	219
呈閱檢存		
呈總會主任		
承辦人：		郭端月

# 107 年 8 月份內政部危險物品管理法令執法疑義研討 會會議紀錄

- 一、開會時間：107 年 8 月 16 日（星期四）下午 2 時
- 二、開會地點：大坪林聯合開發大樓 15 樓第 1 會議室（新北市新店區北新路 3 段 200 號）
- 三、主席：張組長裕忠 記錄：廖專員書鋒
- 四、出（列）席者及單位：（如后附簽到表）
- 五、主席致詞：略
- 六、業務單位報告：略
- 七、提案討論：

**提案一：公共危險物品製造場所及一般處理場所（以下簡稱製造或一般處理場所），與儲槽場所之幫浦室，有關設置設施使場所無產生爆炸之虞者，其相關規定為何？**

**決議：**

- 一、查「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」（以下簡稱管理辦法）第 15 條第 3 款但書及第 35 條第 1 款第 2 目之 2 但書，其立法意旨係考量少數場所因風險管控、恆溫恆溼、氣密、無塵等性質特殊，如屋頂依規定以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋無法達成其需求，故明定前述但書規定。
- 二、如係設置通風、換氣之設施，參考 NFPA 30 “Flammable and Combustible Liquids Code” 及 FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 7-32 “Ignitable Liquid Operations” 規定，得採下列設計方式：
  - （一）依場所樓地板面積，設置每平方公尺每分鐘 0.3 立方公尺以上排氣量之常時開啟式機械式排氣設備，且侷限場所內可燃性氣體濃度在燃燒下限 25% 以下。
  - （二）排氣設備吸氣口應設置於距樓地板 30 公分範圍內、可燃性氣體發生處、其他樓地板凹陷等有可燃性氣體蓄積

之虞處。

- (三) 場所設置排出之氣體於處理後進入場所再循環設備時，該場所應設置探測器，於偵知可燃性氣體濃度達到燃燒下限 25% 時，停止再循環並將氣體排出至室外。

**提案二：**一棟建築物如經認定為製造或一般處理場所，其內部未涉製造或處理公共危險物品部分，構造、設備（含消防安全設備）相關規定為何？如內部須設置公共危險物品室內儲存場所或室內儲槽場所（以下簡稱室內儲存或儲槽場所）時，其相關規定為何？

**決議：**


- 一、一棟建築物如經認定為製造或一般處理場所，涉及製造或處理公共危險物品部分，其構造及設備應依管理辦法第 15 條及第 16 條與「各類場所消防安全設備設置標準」（以下簡稱設置標準）第 4 編規定設置。惟考量未涉製造或處理公共危險物品部分，因其火災風險較小，參考 FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 7-32 “Ignitable Liquid Operations” 及日本東京消防廳危險物設施審查基準「製造場所未處理危險物部分之構造規定」，如符下列規定時，該部分構造及設備，得不適用管理辦法第 15 條及第 16 條與設置標準第 4 編規定：

- (一) 以不燃材料建造，具 2 小時以上防火時效之防火牆、地板及上層之地板，與涉及製造或處理公共危險物品部分區劃分隔；其上無樓層時，屋頂得為防火構造。涉及製造或處理公共危險物品部分於區劃分隔後，至少應有 1 對外牆面。
- (二) 區劃分隔防火牆除出入口外，不得設置其他開口，且出入口應設置 2 小時以上防火時效之常時關閉式防火門。
- (三) 對外牆面開口有延燒之虞者，應設置 1 小時以上防火時

效之防火門窗。

(四) 內部裝修應符合建築技術規則建築設計施工編第三章第五節「內部裝修限制」相關規定。

(五) 該種場所參考圖例如下：

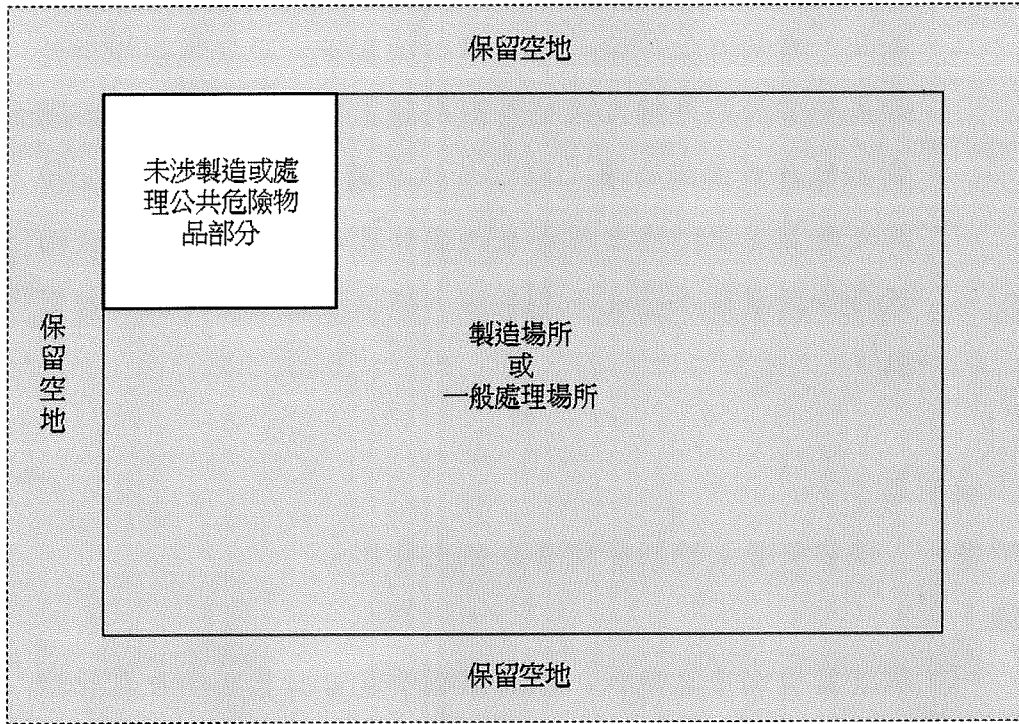

二、一棟建築物如經認定為製造或一般處理場所，內部因故須設置室內儲存或儲槽場所時，該室內儲存或儲槽場所除應符合管理辦法第 23 條、第 34 條至第 36 條限制及規定，與設置標準第 4 編規定外，牆壁、樑、柱、地板及上層之地板應為防火構造，並具有 2 小時以上防火時效。

**提案三：液化石油氣製造場所之灌裝平臺四周突出屋簷（或雨遮），該場所安全距離應如何計算？**

**決議：**

一、查管理辦法第 68 條第 1 項規定：「液化石油氣製造場所，其外牆或相當於該外牆之設施外側，與場外第一類及第二類保護物之安全距離應分別符合表一之 L1 及 L4 之規定。但與場外第一類或第二類保護物之安全距離未達 L1 或 L4，而達表二所列之距離，並依表二規定設有保安措施者，不

在此限。」另參考日本東京消防廳危險物設施審查基準有關公共危險物品製造場所安全距離計算規範，製造場所等場所之屋簷如突出在 1 公尺內，得以該場所外牆為起算點。

二、基此，有關液化石油氣製造場所設置安全距離係以場所外牆或相當於該外牆之設施外側為起算點，至灌裝平臺四周突出屋簷或雨遮係屬「相當於該外牆之設施」，故安全距離之起算點原則應自屋簷或雨遮外緣計算，惟如屋簷或雨遮外緣距灌裝平臺在 1 公尺內，得以灌裝平臺外側為起算點。

八、說明案：

**說明案一：保安監督人場所管理責任強化作為。**

**決議：**

- 一、保安監督制度之設計，係藉由課予業者對其場所自主管理之責任，以強化場所安全，其目的在於防範場所發生災害，或即使發生災害亦能進行自救，避免災情擴大。
- 二、公共危險物品場所如發生火災，對於責任之歸屬，應經詳盡之火災原因調查及行政調查後，始能確認；如災害之發生，確屬可歸責於保安監督人未確實執行業務所致，其自應擔負業務過失之責任。至業者有無確實依廠區實際狀況製作消防防災計畫，與火災之發生是否有必然關係，恐難直接斷定，故不宜於「各級消防主管機關辦理消防安全檢查違法案件處理注意事項」之表 9「違反消防法第 15 條有關公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法裁處基準表」中逕予規範。
- 三、另消防防災計畫之製作，本應符合廠區實際狀況，地方消防機關如認有不足之處，自得依權責要求業者檢討修正，而非於發生火災時，再行要求檢討修正。另地方消防機關

於核定消防防災計畫時，亦得依「行政程序法」第 93 條第 2 項第 3 款規定，於核定處分附加「負擔」之附款說明消防防災計畫之製作，應與廠區實際狀況相符，如廠區實際狀況有變更，應於（地方消防機關）指定期限內檢討修正消防防災計畫，並報請地方消防機關核定；倘若未依附款規定辦理者，地方消防機關得依同法第 123 條第 3 款規定，廢止原核定消防防災計畫之處分，及同法第 125 條規定，使原核定處分溯及既往失其效力，進而依消防法第 42 條規定裁罰。

四、為強化業者自主管理之責任，本署將另函請相關產業公（工）會轉知所屬會員，確實依廠區實際狀況製作消防防災計畫，如有變更應主動檢討修正，並報請當地消防機關核定。


**說明案二：製造或一般處理場所，其依管理辦法第 14 條第 2 項但書規定設置防火牆時，及依 106 年 11 月 20 日內授消字第 1060824175 號函發「106 年內政部危險物品管理法令執法疑義研討會」會議紀錄提案二決議，以區劃認定及設備認定設置公共危險物品一般處理場所（以下簡稱一般處理場所）時，其場所範圍。**

**決議：**

一、管理辦法第 14 條第 2 項但書部分：


（一）該規定適用之場所係一棟認定之製造或一般處理場所，因製造或處理高閃火點物品且其操作溫度未滿 100°C 者，或因作業流程具有連接性、四周依規定保持距離會嚴重妨礙其作業，得以設置高於屋頂、不燃材料建造、具 2 小時以上防火時效之防火牆，替代與相鄰場所間之保留空地；上開規定與建築物之一部分認定為一般處理場所並不相同。


- (二) 前述規定之相鄰場所，如為作業流程具有連接性者，不以製造或處理公共危險物品場所為限，端視該作業之程序與配置而定。以相鄰場所為非公共危險物品場所為例，其圖例如下：

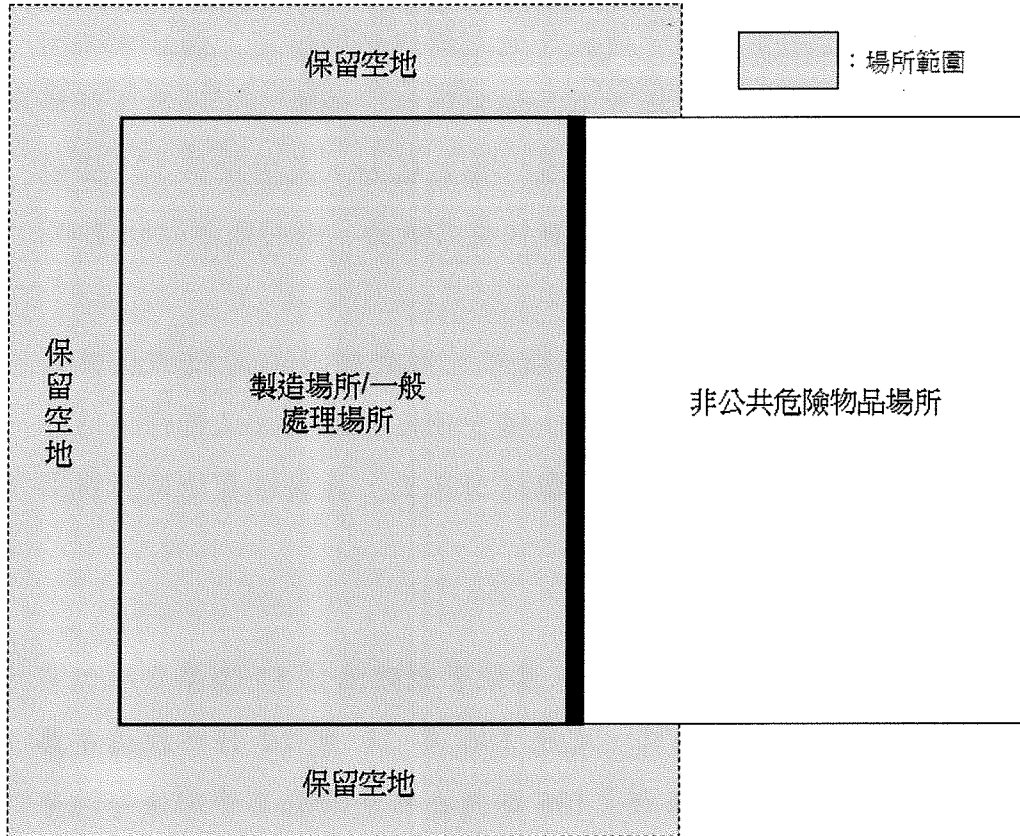


## 二、區劃認定及設備認定一般處理場所部分：


- (一) 依 106 年 11 月 20 日內授消字第 1060824175 號函發「106 年內政部危險物品管理法令執法疑義研討會」會議紀錄提案二決議，噴漆、塗裝、印刷、清洗、淬火、鍋爐設備、油壓設備、切削及研磨設備與熱媒油循環設備等一般處理場所，使用閃火點較高之第四類公共危險物品並限制其數量時，因其性質單純且危險性相對較低，於強化場所部分構造後，得以建築物之一部分認定為一般處理場所。
- (二) 得以區劃認定（公共危險物品一般處理場所範圍為建築物之一部分）之一般處理場所，其圖例如下：

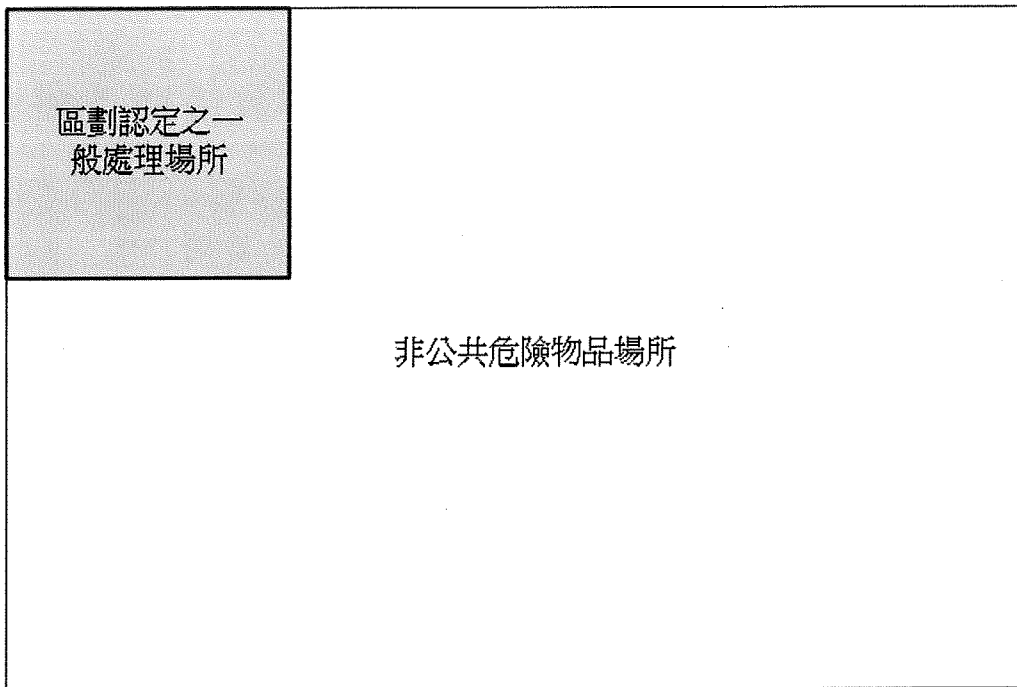

 : 場所範圍

(三) 得以設備認定 (公共危險物品一般處理場所範圍為設備與周圍保留空地所在部分) 之一般處理場所，其圖例如下：

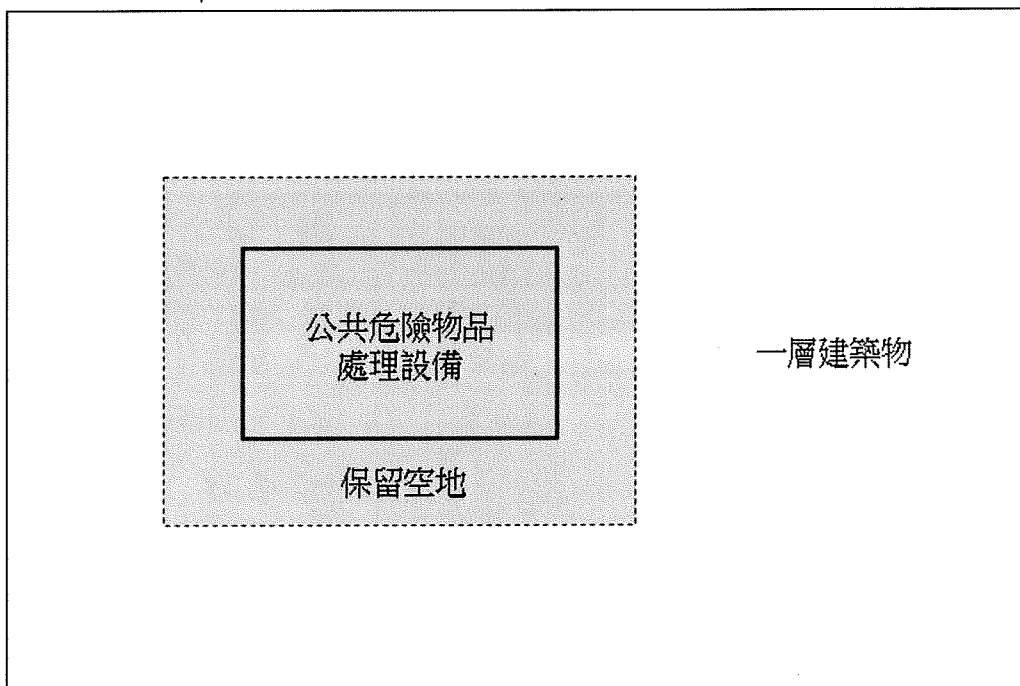

 : 場所範圍

九、散會 (下午 3 時)



# 內政部 107 年 8 月份危險物品管理法令執法疑義研討會 簽到表

一、開會時間：107 年 8 月 16 日（星期四）下午 2 時

二、開會地點：大坪林聯合開發大樓 15 樓第 1 會議室

三、主持人：張組長裕忠

記錄：廖書鋒

四、出席者：

單位名稱	職稱	簽名
臺北市消防局	組員	葉東益
新北市消防局	科員	劉憲允
桃園市消防局	科員	張警文
臺中市消防局	股長	李名峰
臺南市消防局	專員	李昂謙
高雄市政府消防局	科員	林柏豐
基隆市消防局		請假
新竹市消防局	技佐	蘇京妤
嘉義市政府消防局	科員	黃柏祥
新竹縣政府消防局	科員	林立忻
苗栗縣政府消防局	科員	廖嘉傑
彰化縣消防局	科員	陳素佑
南投縣政府消防局	科員	陳志彰
雲林縣消防局		
嘉義縣消防局	科員	李輝臣

單位名稱	職稱	簽名
屏東縣政府消防局	科員	李 弘 展
宜蘭縣政府消防局	科長	吳 文 棟
花蓮縣消防局	科員	吳 柏 勳
臺東縣消防局		
澎湖縣政府消防局		
金門縣消防局	科長	鄭 志 偉
連江縣消防局		
本部消防署基隆港務消防隊	課員	徐 萬 興
本部消防署臺中港務消防隊	課長	吳 俊 毅
本部消防署高雄港務消防隊	課員	邱 明 裕
本部消防署花蓮港務消防隊		請假
本部消防署火災預防組		
本部消防署秘書室(法制科)		謝 宛 菁
本部消防署危險物品管理組	科長 專員	陳 仕 禧 廖 書 錦 何 遠 榮 林 三 郎